СОЗДАНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМОГО ДАТЧИКА

В некоторых случаях необходимо видеть вычисляемое значение в реальном времени основываясь на показаниях других датчиков. В таких случаях можно создать свой, вычисляемый датчик.

Для этого:

- Откройте окно «Датчики».

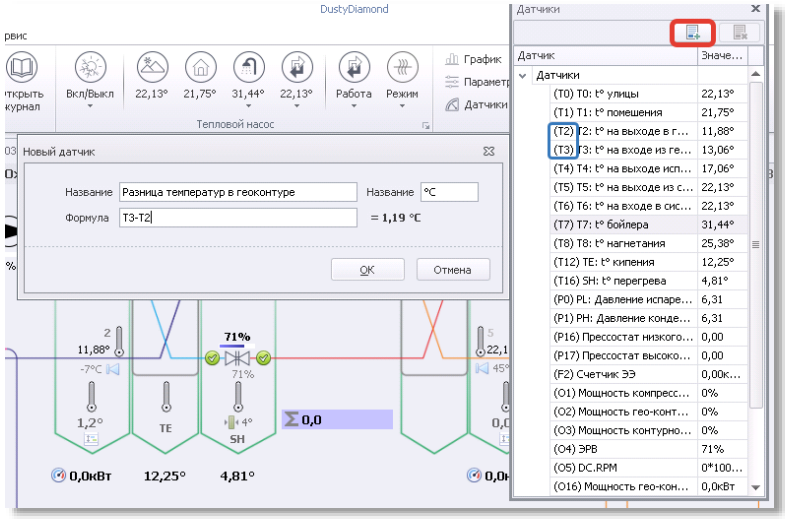

- Нажмите кнопку «Добавить датчик». Введите название датчика, его единицу измерения, и формулу по которой он будет вычисляться. В качестве аргументов в формуле используйте краткие обозначения датчиков, приведенные в скобках. Нажмите «Ок» для сохранения датчика.
- После этого в окне «Датчики» появится еще одна ветка с вашими датчиками. Для удаления созданного датчика можно воспользоваться кнопкой «удалить датчик».

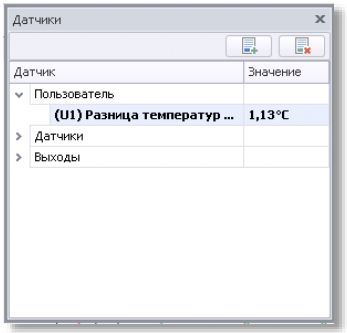
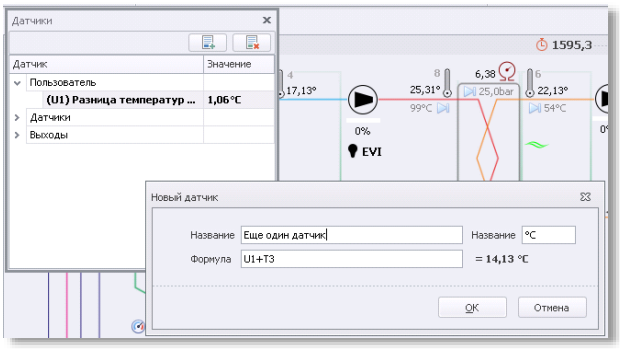
- Для создания последующих вычисляемых датчиков можно воспользоваться датчиками, созданными ранее.